

MITSUBISHI ELECTRIC

**外部入出力ユニット
(マイナス共通入力/ソースタイプ出力)
(GOT2000シリーズ/GOT1000シリーズ用)**

**取扱説明書
GT15-DIOR**

このたびは、三菱電機グラフィックオペレーションターミナルをお買い上げいただきまことにありがとうございます。

ご使用前に本書および詳細マニュアルをよくお読みいただき、正しくご使用くださるようお願いいたします。

形名	GT15-DIOR-U
形名コード	1D7M90
IB(名)	0800425-K(2011)MEE

© 2008 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

MITSUBISHI ELECTRIC

**GOT2000/GOT1000 Series
External I/O Unit (Negative Common Input/
Source Output)**

**User's Manual
GT15-DIOR**

Thank you for choosing Mitsubishi Electric Graphic Operation Terminal (GOT).

Prior to use, please read both this manual and detailed manual thoroughly to fully understand the product.

MODEL	GT15-DIOR-U
MODEL CODE	1D7M90
IB(NA)	0800425-K(2011)MEE

© 2008 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

● **安全上のご注意** ●
(ご使用前に必ずお読みください)

本製品のGOTに際しては、本マニュアルおよび本マニュアルで紹介している関連マニュアルをよくお読みいただくと共に、安全に対して十分に注意を払って、正しい取扱いをしていただくようお願いいたします。

本マニュアルで示す注意事項は、本製品に関するもののみについて記載したものです。

この●安全上のご注意●では、安全注意事項のランクを「警告」、「注意」として区分してあります。

警告 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

注意 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、△注意に記載した事項でも、状況によっては重大な事故に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

本マニュアルは必要ときに読めるよう大切に保管すると共に、必ず最終ユーザまでお届けいただくようお願いいたします。

設計上の注意事項

警告

- GOT本体、本ユニット、接続ケーブルの故障によっては出力がONし続けたり、OFFし続けたりすることがあります。重大な事故につながるような出力値については、外部で監視する回路を設けてください。誤出力、誤動作により事故の原因になります。

取付け上の注意事項

注意

- 本ユニットをGOT本体に接続する場合は、必ずGOTの電源を外部にて全相遮断してから行ってください。
- 接続ケーブルを本ユニットに接続する場合は、必ずGOTの電源を外部にて全相遮断してから行ってください。
- 全相遮断しない、ユニットの故障や誤動作の原因になります。
- 本ユニットは、使用するGOTの本体取扱説明書記載の一般仕様環境で使用してください。一般仕様環境以外の環境で使用すると、感電、火災、誤動作、製品の損傷あるいは劣化の原因になります。
- 接続ケーブルは、本ユニットのコネクタに確実に装着してください。接続不良により、誤入力、誤出力の原因になります。
- GOT本体に本ユニットを装着するときは、GOT装着部に装着し、取付けネジを規定トルク範囲で締め付けてください。取付けネジの締め付けがゆるいと、落下、故障、誤動作の原因になります。取付けネジを締めすぎると、GOT本体やネジの破損による落下、故障、誤動作の原因になります。

● **SAFETY PRECAUTIONS** ●
(Always read these precautions before using this equipment.)

Before using this product, please read this manual and the relevant manuals introduced in this manual carefully.

Pay attention to safety, and handle the product correctly.

The precautions given in this manual are concerned with this product.

In this manual, the safety precautions are ranked as "WARNING" and "CAUTION".

警告 Indicates that incorrect handling may cause hazardous conditions, resulting in death or severe injury.

CAUTION Indicates that incorrect handling may cause hazardous conditions, resulting in medium or slight personal injury or physical damage.

Note that the △ CAUTION level may lead to serious accidents according to the circumstances.

Always follow the instructions of both levels because they are important to personal safety.

Please save this manual to make it accessible when required and always forward it to the end user.

DESIGN PRECAUTIONS

警告

- Some failures of the GOT, the unit, or connection cable may keep the outputs on or off. An external monitoring circuit should be provided to check for output signals which may lead to serious accidents. Failure to do so can cause accidents due to incorrectly outputs or malfunctions.

INSTALLATION PRECAUTIONS

CAUTION

- Be sure to shut off all phases of the external power supply of the GOT before installing or removing the unit to/from the GOT.
- Failure to do so can cause the unit to fail or malfunction.
- Be sure to shut off all phases of the external power supply of the GOT before connecting the connection cable to the unit. Failure to do so can cause the unit to fail or malfunction.
- Use this unit in the environment that satisfies the general specifications described in the User's Manual for the GOT used. Not doing so can cause an electric shock, fire, malfunction or product damage or deterioration.
- Be sure to connect the connection cable to the connector of the unit. Failure to do so can cause an incorrectly input or output due to a cable connection fault.
- When installing the unit to the GOT, fit it to the extension interface of the GOT and tighten the mounting screws in the specified torque range. Undertightening can cause a drop, failure or malfunction. Overtightening can cause a drop, failure or malfunction due to GOT or screw damage.

【配線上の注意事項】

警告

- 配線作業は、必ず電源を外部にて全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと、感電、製品の損傷、誤動作の恐れがあります。

注意

- 配線時、シールドの切りクズや配線ボックスなどの異物が本ユニットに入らないように注意してください。火災、故障、誤動作の原因になります。
- 配線用遮断器(NFB)、電磁接触器(MC)、リレー(RA)、電磁弁、誘導電動機を動作させる際に発生する電圧変動とユニットに接続されたケーブルは近接しないでください。誤動作の原因になります。

【立上げ・保守時の注意事項】

警告

- 清掃は、必ずGOTの電源を外部にて全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと、ユニットの故障や誤動作の原因になります。ネジの締め付けがゆるいと短絡、誤動作の原因になります。ネジを締め過ぎると、ネジやユニットの破損による短絡、誤動作の原因になります。
- 本ユニットの分解、改造はしないでください。故障、誤動作、ケガ、火災の原因になります。
- 本ユニットの導電部分や電子部品には、直接触らないでください。ユニットの誤動作、故障の原因になります。

注意

- 本ユニットに接続するケーブルは、必ずダクトに納めるまたはクランプによる固定処理を行ってください。ケーブルをダクトに納めなかったり、クランプによる固定処理をしていないと、ケーブルのフラツキや移動、不注意の引っ張りなどによるユニットやケーブルの破損、ケーブルの接続不良による誤動作の原因になります。
- 本ユニットの接続不良による誤動作の原因になります。ケーブル部分を手に持って引っ張らないでください。ユニットに接続された状態でケーブルを引っ張るとユニットやケーブルの破損、ケーブルの接続不良による誤動作の原因になります。
- ユニットは落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本ユニットに触れる前には、必ず接地された金属などに触れて、人体などに帯電している静電気を放電してください。静電気を放電しないと、ユニットの故障や誤動作の原因になります。

【廃棄時の注意事項】

注意

- 製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。

【輸送時の注意事項】

注意

- ユニットは精密機器のため、輸送の間、使用するGOTの本体取扱説明書に記載の一般仕様の値を超える衝撃を避けてください。ユニットの故障の原因になることがあります。輸送後、ユニットの動作確認を行ってください。

マニュアルについて

詳細マニュアル	マニュアル名称	マニュアル番号(形名コード)	標準価格
GOT2000シリーズ	GOT2000シリーズ 本体取扱説明書(ハードウェア編) (別売)	SH-081186 (1D7M6)	3,000円
	GOT2000シリーズ 接続マニュアル(マイコン・MODBUS/フィールドバス・周辺機器接続編) GT Works3 Version1 対応	SH-081192	-
GT16	GT16 本体取扱説明書(ハードウェア詳細編) (別売)	SH-080923 (1D7MD1)	3,000円
	GT15 本体取扱説明書 (別売)	SH-080507 (1D7M12)	3,000円
GOT1000シリーズ	GOT1000シリーズ接続マニュアル(マイコン・MODBUS/周辺機器接続編)GT Works3 対応 (別売)	SH-080841 (1D7M99)	3,000円

関連マニュアル

関連マニュアルは、使用する作図ソフトウェアのDVD-ROMに格納されているPDFマニュアルを参照してください。

【WIRING PRECAUTIONS】

WARNING

- Be sure to shut off all phases of the external power supply of the GOT before wiring. Failure to do so can cause electric shocks, product damages, or malfunctions.

CAUTION

- For wiring, be sure to prevent foreign matters, including chips of shields and wire cutoffs, from getting into the unit. Failure to do so can cause fires, failures, and malfunctions.
- Do not install the devices that cause surge noises, including a molded case circuit breaker (MCCB), electromagnetic contactor (MC), relay (RA), solenoid valve, and induction motor, close to the cable connected to the unit. Doing so may cause malfunctions.

【STARTUP AND MAINTENANCE PRECAUTIONS】

WARNING

- Be sure to shut off all phases of the external power supply of the GOT before cleaning. Failure to do so can cause the unit to fail or malfunctions. Undertightening screws can cause a short circuit or malfunctions. Overtightening screws can cause a short circuit or malfunctions due to damages of the screws and the unit.
- Do not disassemble or modify the unit. Doing so can cause failures, malfunctions, injuries, and fires.
- Do not touch the conductive part and electronic parts of the unit directly.

CAUTION

- The cable connected to the unit must be in a duct or clamped. Failure to do so can cause the unit or cable to be damaged due to dangling, motion or accidental pulling of the cable or can cause a malfunction due to a cable connection fault.
- Unplug the connector without holding the cable. Failure to do so can cause the unit or cable to be damaged or can cause a malfunction due to a cable connection fault.
- Do not drop the unit or do not apply strong impact to the unit. Doing so can cause unit damages.
- Before handling the unit, touch a grounded metal for discharging static electricity from the human body. Failure to do so can cause the unit to fail or malfunctions.

【DISPOSAL PRECAUTIONS】

CAUTION

- Dispose of the product as an industrial waste.

【TRANSPORTATION PRECAUTIONS】

CAUTION

- Make sure to transport the unit in the manner it will not be exposed to the impact exceeding the impact resistance described in the general specifications of the User's Manual for the GOT used, as it is a precision device. Failure to do so can cause the unit to fail. Be sure to check that the unit operates correctly after transportation.

Manual

Detailed Manuals	Manual name	Manual number (Model code)
GOT2000 Series	User's Manual (Hardware) (Sold separately)	SH-081194ENG (1D7MJ5)
	Connection Manual (Microcomputers, MODBUS/Fieldbus Products, Peripherals) For GT Works3 Version1	SH-081200ENG
GT16	User's Manual (Hardware) (Sold separately)	SH-080928ENG (1D7MD3)
GT15	User's Manual (Sold separately)	SH-080528ENG (1D7M23)
GOT1000 Series	Connection Manual (Microcomputer, MODBUS Products, Peripherals) for GT Works3 (Sold separately)	SH-080871ENG (1D7MC5)

Relevant Manuals

For relevant manuals, refer to the PDF manuals stored in the DVD-ROM for the drawing software used.

EMC 指令・低電圧指令への対応

お客様の製品に EMC 指令・低電圧指令対応の弊社 GOT を組み込んで EMC 指令・低電圧指令に適合させるときは、使用する GOT に同梱の本体概要説明書「EMC 指令・低電圧指令」を参照してください。

GOT の EMC 指令・低電圧指令対応品は、本体の定格銘板に CE のマークが印刷されています。

改正中国 RoHS 対応について

GOT 相关的基于“电器电子产品有害物质限制使用管理办法”要求的表示方法

15

Note: This symbol mark is for China only.

含有害6物質の名称、含有量、含有部位
本产品中所有害6物質の名称、含有量、含有部位如下表所示。

部品名称	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	銅 (Cd)	六価铬 (Cr(VI))	多環联苯 (PBB)	多環二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
樹脂壳体、电缆、膜材	○	○	○	○	○	○
钣金部件、螺丝等金属部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

Compliance with the EMC and Low Voltage Directives

To configure a system meeting the requirements of the EMC and Low Voltage Directives when incorporating the Mitsubishi GOT (EMC and Low Voltage Directives compliant) into other machinery or equipment, refer to "EMC AND LOW VOLTAGE DIRECTIVES" of the General Description included with the GOT used.

The CE mark, indicating compliance with the EMC and Low Voltage Directives, is printed on the rating plate of the GOT.

Compliance with the new China RoHS directive

GOT 相关的基于“电器电子产品有害物质限制使用管理办法”要求的表示方法

15

Note: This symbol mark is for China only.

含有害6物質の名称、含有量、含有部位
本产品中所有害6物質の名称、含有量、含有部位如下表所示。

部品名称	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	銅 (Cd)	六価铬 (Cr(VI))	多環联苯 (PBB)	多環二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
樹脂壳体、电缆、膜材	○	○	○	○	○	○
钣金部件、螺丝等金属部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

Referenced Standard: GB/T15969.2 (Requirement of Chinese standardized law)

Packing List

After unpacking the box, check that the following products are included.

Model	Product	Quantity
GT15-DIOR	External I/O unit (Sink type input/Source type output)	1
-	Mounting screw set (2 pieces of screw, 2 pieces of label)	1
PCS-E50FS+	Connector	External connector (soldered type)*1
PCS-E50LPA+R*2	Connector cover	1
-	GOT2000/GOT1000 Series External I/O Unit (Negative Common Input/Source Output) User's Manual (This manual)	1

*1 Manufactured by HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

*2 PCS-E50LA, which was the included item previously, can also be used.

中国標準化法に基づく参照規格：GB/T15969.2

製品構成

外部入出力ユニット開梱後、下記製品が入っていることを確認してください。

形名	品名	個数
G15-DIOR	外部入出力ユニット(シンクタイプ入力/ソースタイプ出力)	1
-	ネジセット(ネジ2本、ラベル2枚)	1
PCS-E50FS+	コネクタ	外部接続用コネクタ(ハンダ付けタイプ)*1
PCS-E50LPA+R*2	コネクタカバー	1
-	外部入出力ユニット(マイナス共通入力/ソースタイプ出力)(GOT2000シリーズ/GOT1000シリーズ用)取扱説明書(本書)	1

*1 本多通信工業株式会社製

*2 旧製品は GOT-PCSE50LA も使用可能です。

1. 概要

本取扱説明書は、外部入出力ユニット(マイナス共通入力/ソースタイプ出力)(GOT2000シリーズ/GOT1000シリーズ用) (以下、外部入出力ユニットと略す)について説明したものです。外部入出力ユニットは GOT に装着し、最大 128 点の入力や 16 点の出力ができます。装着可能な GOT については、使用する GOT の本体取扱説明書を参照してください。

2. 仕様

項目	共通仕様
外部接続方式	50ピンコネクタ
適合電線サイズ	AWG#28 以下
動作表示	なし
外部供給電源*1	電圧 DC24V (+20%/-15%、リップル率5%以内) 電流 1.85A
絶縁耐圧	AC350V 1分間
内部消費電流	0.10A
質量	0.13kg


*1 起動する場合は、外部入出力ユニットへの外部供給電源を ON してから、GOT の電源を ON してください。外部供給電源断時、システムアラームが発生します。システムアラームが発生すると、入出力ができません。この場合、GOT の電源を再投入 (OFF → ON)、もしくは GOT をリセットして下さい。(バス接続時は、GOT のリセットスイッチは動作しません。)

【入力ディレーティング】



【外部接続コネクタのピン配列】

ユニット下面から見た場合 使用コネクタ：本多通信工業株式会社 PCS-E50LMD+ Unit bottom view Connector: HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD PCS-E50LMD+

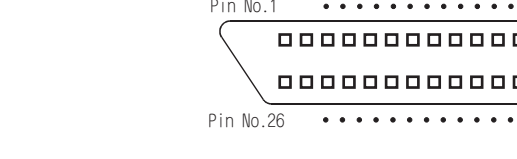


【Input derating】



【External connector pin arrangement】

ユニット下面から見た場合 使用コネクタ：本多通信工業株式会社 PCS-E50LMD+ Unit bottom view Connector: HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD PCS-E50LMD+

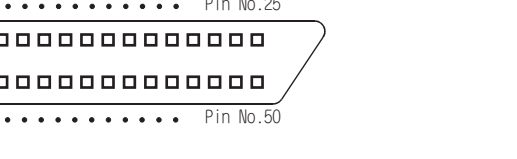


*1 Turn on the external power supply for the external I/O unit, and then turn on the GOT. When the external power is shut down, a system alarm occurs. When the system alarm occurs, the data are not input or output. Turn off and turn on the GOT, or reset the GOT. (With the bus connection, the GOT reset switch is not available.)

[外部接続コネクタのピン番号と信号名] [Pin Numbers and Signal Names of External Connector]


ピン番号 Pin No.	信号名 Signal name	ピン番号 Pin No.	信号名 Signal name	ピン番号 Pin No.	信号名 Signal name	ピン番号 Pin No.	信号名 Signal name	ピン番号 Pin No.	信号名 Signal name
1	DC24V	11	YD0A	21	XD06	31	YD01	41	XSCN05
2	DC24V	12	YD0C	22	XD08	32	YD03	42	XSCN07
3	DC24V	13	YD0E	23	XD0A	33	YD05	43	XD01
4	DC24V	14	XSCN00	24	XD0C	34	YD07	44	XD03
5	N.C.	15	XSCN02	25	XD0E	35	YD09	45	XD05
6	YD00	16	XSCN04	26	OV	36	YD0B	46	XD07
7	YD02	17	XSCN06	27	OV	37	YD0D	47	XD09
8	YD04	18	XD00	28	OV	38	YD0F	48	XD0B
9	YD06	19	XD02	29	OV	39	XSCN01	49	XD0D
10	YD08	20	XD04	30	RUN	40	XSCN03	50	XD0F

[外部接続図] [External Connection Diagram]

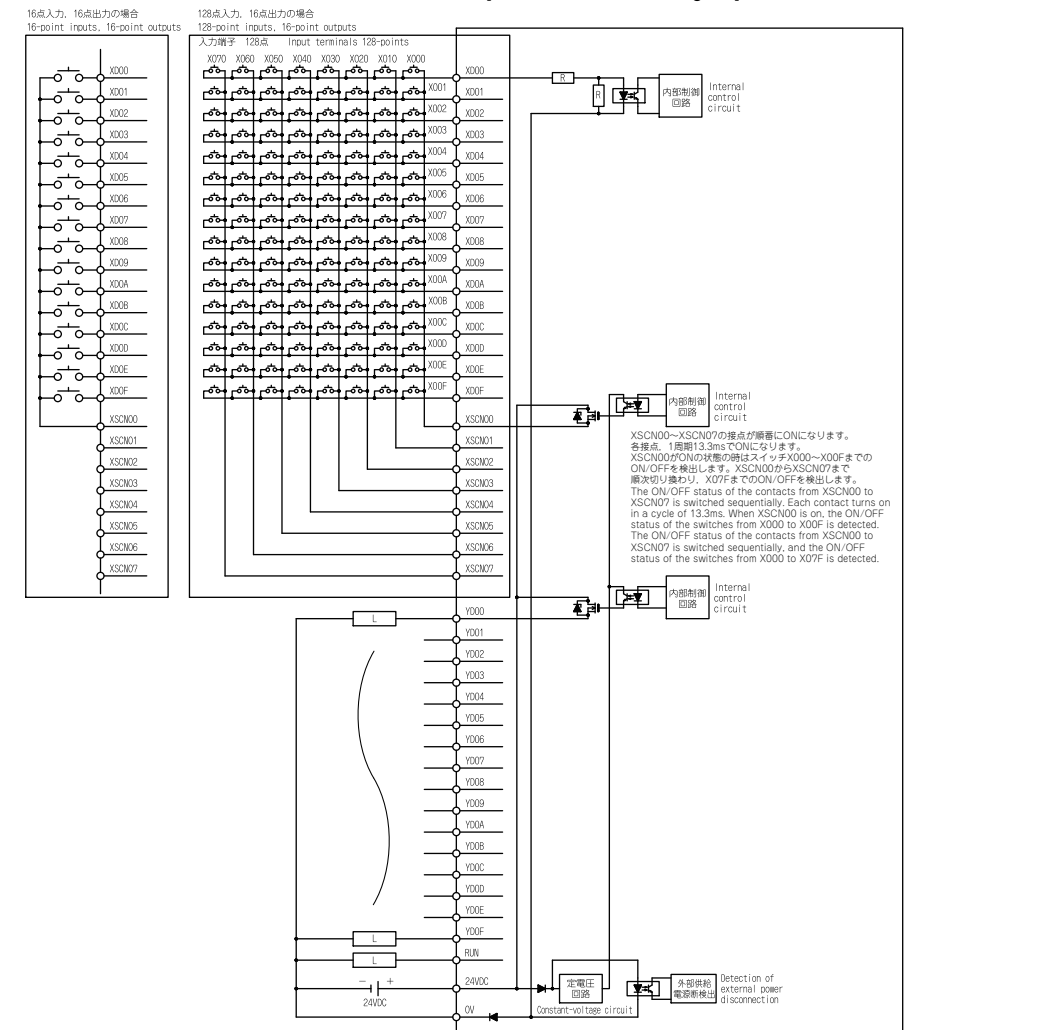

*1 2つ以上のスイッチが同時に押されていることがあるときは、必ず各スイッチにダイオードを入れてください。(128点入力、16点出力の場合のみ)


128点入力時のダイオード接続

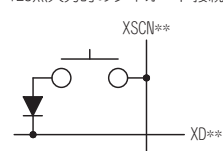

*2 負荷短絡した場合に、外部機器およびユニットの焼損を防止する目的でRUN出力端子にヒューズ(IEC60127準拠品)を取り付けることをお勧めします。


*1 When two or more switches turn on simultaneously, each switch must be provided with a diode. (Only for 128-point input, 16-point output)

Connecting diodes for 128-point input

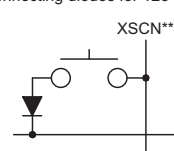

*2 Connecting a fuse (compliant with IEC60127) to the RUN output terminal is recommended so as not to burn out external devices and the unit when the load circuit is shorted.

3. 各部の名称と外形寸法

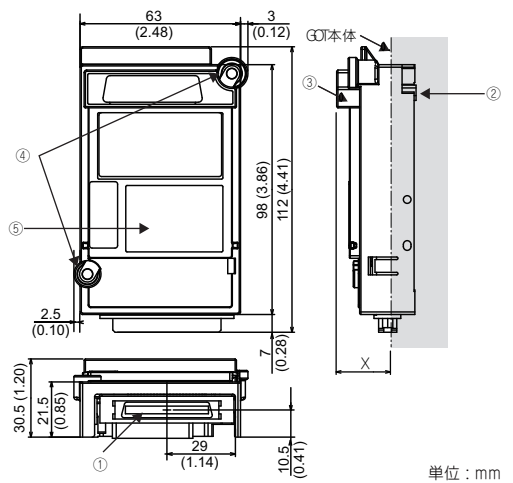

GOT 取付け時の X の寸法

GOT の画面サイズ	GT27	GT25	GT16	GT15
15 型の場合	23	-	19.5	21
12.1 型の場合	23 (0.91)	23 (0.91)	18 (0.71)	18 (0.71)
10.4 型の場合	23 (0.91)	23 (0.91)	21 (0.83)	21 (0.83)
8.4 型の場合	23 (0.91)	23 (0.91)	23 (0.91)	23 (0.91)
5.7 型の場合	23 (0.91)	-	23 (0.91)	23 (0.91)

3. PART NAMES AND EXTERNAL DIMENSIONS

番号	名称	内容
①	外部入出力ケーブル接続用インタフェース	入出力ケーブルを接続するインタフェース
②	拡張コネクタ (前段)	前段の拡張ユニットまたは GOT に装着する拡張コネクタ
③	拡張コネクタ (後段)	後段の拡張ユニットが装着される拡張コネクタ
④	取付けネジ	前段の拡張ユニットまたは GOT に固定する取付けネジ
⑤	定格銘板	-

No.	Name	Description
①	External I/O cable connection interface	Interface for connection of the I/O cable
②	Interface connector	Extension connector installed to a front extension unit or the GOT
③	Extension connector	Extension connector to which a back extension unit is installed
④	Mounting screw	Mounting screws fixed with a front extension unit or GOT
⑤	Rating plate	-


Dimensions of X when installing the unit on the GOT.

GOT	GT27	GT25	GT16	GT15
15"	23 (0.91)	-	19.5 (0.77)	21 (0.83)
12.1"	23 (0.91)	23 (0.91)	18 (0.71)	18 (0.71)
10.4"	23 (0.91)	23 (0.91)	21 (0.83)	21 (0.83)
8.4"	23 (0.91)	23 (0.91)	23 (0.91)	23 (0.91)
5.7"	23 (0.91)	-	23 (0.91)	23 (0.91)

4. 取付け方法

外部入出力ユニットの取付け方法は、GT1575 の例で説明しています。

4.1 外部入出力ユニットの取付け方法

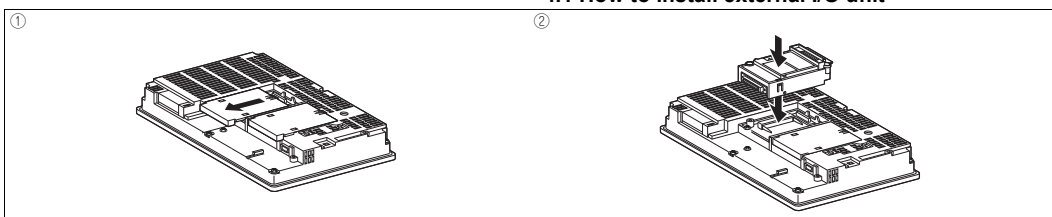

- GOT の電源を OFF します。GOT の拡張ユニットカバー 1ヶ所を取り外します。
 - 外部入出力ユニットを GOT のケースの溝に合わせてはめ込みます。
 - 外部入出力ユニットの取付けネジ (2ヶ所) を締付けトルク 0.36 ~ 0.48N・m で締めて固定します。
 - 後段に拡張ユニットを装着する場合は、コネクタカバーをはずし、シールをはがします。
- 後段に拡張ユニットを装着しない場合は、静電気の進入防止のため、付属のラベルを取付けネジ (2ヶ所) の頭を覆うように貼り付けます。コネクタカバーは装着したままにします。シールは貼り付けたままにします。


- Turn off the GOT. Remove an extension unit cover of the GOT.
 - Fit the external I/O unit in the GOT.
 - Tighten two external I/O unit mounting screws with a torque of 0.36 to 0.48 N·m.
 - When an extension unit is installed on the unit, remove the connector cover and the sticker.
- When an extension unit is not installed on the unit, stick accessory labels over two mounting screws so as not to damage the unit by static electricity. Keep the connector cover fixed. Keep the sticker stuck.

4.2 外部接続用コネクタの組立て方法

外部接続用コネクタは、以下の図を参考に組み立ててください。GOT への装着時の奥行き寸法、ケーブル曲げ寸法は、使用する GOT の本体取扱説明書を参照してください。外部接続用ケーブルを装着する場合は、コネクタのロックがかかるまでコネクタを挿入してください。

4.2 How to make connector for external connection

Make a connector for the external connection as shown in the following figure. For the depth dimension and the cable bending dimensions for the GOT with the external I/O unit, refer to the User's Manual for the GOT used. When connecting a cable for the external connection to the external I/O unit, insert the connector until the connector is seated.

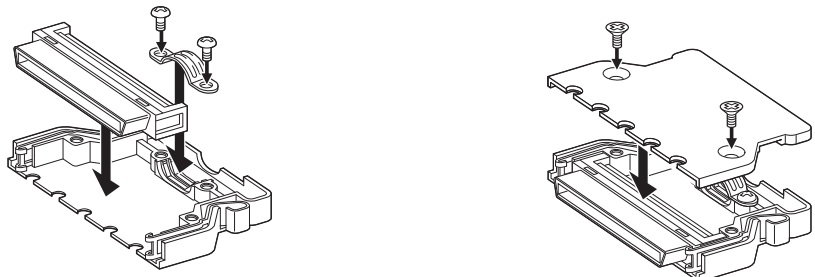

5. 機能


5.1 外部入出力機能

外部入出力機能とは、外部入出力ユニットを使用して、外部からの入力や出力 (ランプやリレー) を行う機能です。外部入出力機能を使用する場合、作画ソフトの設定は必要ありません。

5. FUNCTION

5.1 External I/O function

The external I/O function enables external inputs and external outputs (lamps and relays) with the external I/O unit. No drawing software settings are required with the external I/O function.

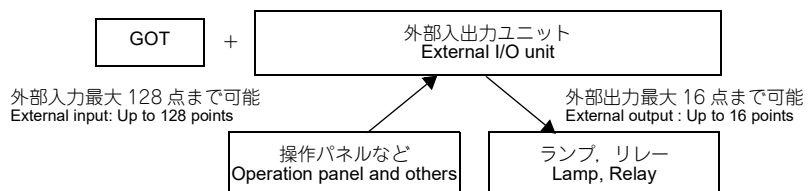

- 外部からの入力があった場合、GOT 内部デバイス GB30 ~ 37、GB50 ~ 57 (16 点分) が ON します。GB30 ~ 37、GB50 ~ 57 の ON 信号により、GOT からの制御を行ってください。
- 外部に出力を行う場合、GOT 内部デバイス GB10 ~ 25 (16 点) を ON させることにより外部に対して出力を行います。外部入出力機能で使用する GOT 内部デバイスを以下に示します。

デバイス番号	内容
GB10 ~ GB25	GB デバイス ON 時外部出力 (Y0 ~ YF 出力用)
GB30 ~ GB37	外部入力 (X0 ~ X7) 時 ON
GB50 ~ GB57	外部入力 (X8 ~ XF) 時 ON

- 外部入出力機能通知・制御機能 (GS517.b0) により、最大 128 点までの入力が可能になります。詳細は、GT Designer3 Version1 画面設計マニュアル (作画編) を参照してください。

5.2 操作パネル機能

操作パネル機能については、GT Designer3 Version1 画面設計マニュアル (作画編) を参照してください。

外部入出力ユニットを使用する場合、接続機器設定をする必要があります。設定内容については、GOT2000 シリーズ接続マニュアル (マイコン・MODBUS/フィールドバス・周辺機器接続編) GT Works3 Version1 対応/GOT1000 シリーズ接続マニュアル (マイコン・MODBUS・周辺機器接続編) を参照してください。

- With an external input, GOT internal devices of GB30 to 37 and GB50 to 57 (16 points) turn on. Operate the GOT when GB30 to 37 and GB50 to 57 turn on.
- An external output is executed when GOT internal devices of GB10 to 25 (16 points) turn on. GOT internal devices used for the external I/O function are shown below.

Device No.	Description
GB10 to GB25	Y0 to YF are ON after GB devices are ON.
GB30 to GB37	ON when X0 to X7 are input
GB50 to GB57	ON when X8 to XF are input

- With the external I/O notification and control function (GS517.b0), up to 128 points can be input. For the details, refer to the GT Designer3 Version1 Screen Design Manual (Functions).

5.2 Operation panel function

For the operation panel function, refer to the GT Designer3 Version1 Screen Design Manual (Functions).

To use the external I/O unit, make the communication settings. For the setting details, refer to the following manuals:
- GOT2000 Series Connection Manual (Microcomputers, MODBUS/Fieldbus Products, Peripherals) For GT Works3 Version1
- GOT1000 Series Connection Manual (Microcomputer, MODBUS Products, Peripherals).

保証について

当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次災害、事故補償、当社製品以外への損害およびその他の業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。

Warranty

Mitsubishi Electric will not be held liable for damage caused by factors found not to be the cause of Mitsubishi Electric; machine damage or lost profits caused by faults in the Mitsubishi Electric products; damage, secondary damage, accident compensation caused by special factors unpredictable by Mitsubishi Electric; damages to products other than Mitsubishi Electric products; and to other duties.

安全にお使いいただくために

- この製品は一般工業を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
- この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなどの特殊用途への適用をご検討の際は、当社の営業担当窓口までご照会ください。
- この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能をシステムの設置してください。

For safe use

- This product has been manufactured as a general-purpose part for general industries, and has not been designed or manufactured to be incorporated in a device or system used in purposes related to human life.
- Before using the product for special purposes such as nuclear power, electric power, aerospace, medicine or passenger movement vehicles, consult with Mitsubishi Electric.
- This product has been manufactured under strict quality control. However, when installing the product where major accidents or losses could occur if the product fails, install appropriate backup or failsafe functions in the system.

お問い合わせ

お問い合わせ先については、GOT に同梱されている概要説明書を参照してください。

Inquiry

For the inquiries, refer to the general description included with the GOT.

本マニュアルは、輸出する場合、経済産業省への役務取引許可申請は不要です。

この印刷物は 2020 年 11 月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。この標準価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されますのでご承知をお願いします。

When exported from Japan, this manual does not require application to the Ministry of Economy, Trade and Industry for service transaction permission.

Specifications subject to change without notice. Printed in Japan, November 2020.

三菱電機株式会社 〒 100-8310 東京都千代田区丸の内 2-7-3 (東京ビル) HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5-CHOME, HIGASHI-KU, NAGOYA, JAPAN